

鄂尔多斯市交通运输局文件



鄂交发〔2025〕246号

鄂尔多斯市交通运输局关于反馈准格尔旗 清大立交改造工程项目质量监督 管理意见的通知

准格尔旗交通运输局：

鄂尔多斯市交通运输局组织市交通运输综合行政执法支队、市交通建设工程质量监督站于2025年9月2日至9月4日对准格尔旗清大立交改造工程项目进行了2025年度第二次质量监督管理，监管内容包括建设市场管理、工程进度、工程质量、诚信体系建设、安全生产、农民工工资管理、

公路建设项目环境保护等方面。通过实地查看和查阅资料等方式发现了项目管理过程中存在的问题，并提出了整改意见（现场与建设单位交换了意见），现将有关情况反馈如下：

一、项目基本情况

清大公路立交改造项目路线全长 3.51 公里，按照一级公路标准设计，设计速度 60 千米每小时。设置叶形互通一处，其中改造清大公路主线 1.06 公里，新建匝道 2.453 公里、新建大桥 1 座及涵洞 7 道，桥涵设计荷载为公路 - I 级。主线路基宽度为 20 米，路面宽度为 18.5 米；互通 A 匝道路基宽度 20.5 米，路面宽度为 19 米，其他匝道路基宽度为 9 米，路面宽度为 7.5 米，全线采用沥青混凝土路面。项目批准预算 1.69 亿元。

项目由准格尔旗交通运输局负责建设，监理单位为内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司，施工单位为四川志德公路工程有限公司。

二、工程进度方面

（一）投资完成情况

开工至今累计完成投资 1.39 亿元，完成总投资的 82.2%。

（二）主要工程完成情况

1. 路基工程

路基工程完成 100%；排水工程完成 93%；边坡防护工程完成 95%；支挡防护工程完成 97%；泡沫轻质土完成 100%。

2. 桥涵工程

桥梁工程完成 100%；涵洞工程完成 100%。

3、路面工程

路面工程总体完成 89%，其中水泥稳定级配碎石底基层、基层完成 100%；沥青混凝土下面层完成 100%，沥青混凝土上面层完成 70%。

4. 交安绿化工程完成 40%。

三、人员履约方面

（一）总监办：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
主要人员应到 6 人，实到 5 人，桥涵监理工程师 1 人已退场。

（二）施工单位：四川志德公路工程有限责任公司
主要人员应到 15 人，实到 10 人。项目总工 1 人、试验室主任 1 人、劳资员 1 人、试验员 2 人请假不在现场，其中项目总工履行请假手续但未报建设单位审批。

建议建设单位切实加强施工、监理单位人员履约管理，严格履行请假程序。

四、工程质量方面

（一）工程实体抽查情况

全线拱形骨架尺寸抽查 8 点，合格 8 点，合格率 100%（详见附表 1）。

全线硬路肩厚度抽查 2 点，合格 0 点，合格率 0%（详见附表 2）。

全线面层厚度抽查 3 点，合格 3 点，合格率 100%（详见

附表 3)。

全线原材料共计抽检 9 组，合格 9 组，合格率 100%。(详见附表 4)。

(二) 存在的质量问题及改进建议

1. 抽查发现 BK0+300 内侧、CK0+300 外侧边坡砌石防护破损，要求施工单位对破损位置进行修复，并改善排水设施，确保防护工程质量。

2. 抽查发现路肩板厚度不足，个别位置破损，要求施工单位对全线路肩板进行排查，对厚度不足的位置进行返工处理，对破损位置进行修复。

3. 抽查发现 D 匝道稀浆封层厚度不足，对稀浆封层成品保护不到位，已现场要求施工单位进行返工处理，要求施工单位后续施工中注意成品保护，确保工程质量。

4. 抽查发现 AK0+760 等多处路面存在油性污染，要求施工单位对全线路面进行排查，对污染路面进行处理，在后续施工中注意成品保护，确保施工质量。

(三) 内业资料与工地试验室抽查情况

按照交通运输部及内蒙古自治区交通运输厅相关要求对监理、施工单位以及工地试验室质保资料进行监督抽查。

(详见附表 5)

五、安全生产方面

(一) 内业资料

本次抽查参照《公路水运工程施工安全标准化技术要

求》等规范及上级交通运输主管部门有关安全生产专项行动工作要求进行，施工安全内业基础管理资料抽查情况详见附表 6。

（二）现场安全管理及“两区三场”建设管理

抽查发现：1. 主线安全警示标志较少，运营车辆行驶速度较快。2. A 匝道荣乌高速入口处封闭不严，锥桶损坏。3. A 匝道两侧边坡六棱块亏土、局部塌毁。

建议建设单位组织施工单位、监理对全线现场安全管理进行全面排查，进一步强化保通路段现场交通管控，增设警示警告、减速标志，提醒过往大型车辆减速慢行，注意通行安全。同时加强封闭施工路段安全管控，严防社会车辆随意进出施工路段，干扰项目施工秩序，影响工程质量。

六、信用评价情况

根据抽查情况以《交通运输部关于印发公路水运工程监理信用评价办法的通知》（交安监发〔2012〕774 号）、《公路水运工程试验检测信用评价办法》（交质监发〔2018〕78 号）、《公路施工企业信用评价规则（试行）》（交公路规〔2021〕4 号）为依据，对存在失信行为的监理单位、工地试验室、施工单位进行了信用评价（详见附表 7、8、9）。

七、农民工工资

抽查发现施工单位四川志德公路工程有限责任公司存在以下问题：1. 防护班组 6 月份工资支付台账中未附银行发放流水。2. 路面附属工程班组 6、7、8 月份工资支付表中“应

发工资”数额与银行发放流水中实发工资数额不符。3. 轻质泡沫土班组、桥涵班组人员均已退场，但施工单位未留存农牧民工退场确认书。

建议施工单位加强人员退场管理，退场时务必签订退场确认书，确保人员工资全部结清。

八、生态环境保护方面

抽查发现 A 匝道边坡随意倾倒沥青废料，B 匝道互通内边坡随意丢弃生活垃圾，匝道边沟、平台截水沟垃圾淤积堵塞。建议施工单位完成施工内容后及时清理施工垃圾，严禁随意倾倒施工废料，定期清理施工现场生活垃圾，避免环境污染。

九、工作要求

针对抽查中发现问题，你项目要高度重视，逐条逐项进行整改，建设单位要将整改情况自文件下达 7 日内以正式文件报送市交通运输局和市交通建设工程质量监督站。同时，建设单位要针对抽查发现问题举一反三，避免同类问题反复出现，切实提升项目质量安全等管理水平。

附件：1. 拱形骨架尺寸抽查结果汇总表

2. 硬路肩厚度抽查结果汇总表

3. 面层厚度抽查结果汇总表

4. 原材料抽查情况汇总表

5. 监理、施工单位质保资料抽查情况汇总表

6. 施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表
7. 监理企业信用评价汇总表
8. 工地试验室信用评价汇总表
9. 施工单位信用评价汇总表

鄂尔多斯市交通运输局

2025年9月29日

(联系人: 张瑞; 联系电话: 0477-8586830)



抄送：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站。

鄂尔多斯市交通运输局办公室

2025年9月29日印发

附表 1

拱形骨架尺寸抽查结果汇总

位置	抽查总数	合格点数	合格值 (m)	实测值 (m)
E 匝道右幅	6	6	3	3.04, 3
E 匝道左幅				3.03, 3.01, 3.02, 3.03, 3.02, 3

附表 2

硬路肩厚度抽查结果汇总

桩号	抽查总数	合格点数	合格值	实测值
BK0+180	2	0	10cm	8cm
				9cm

附表 3

面层厚度抽查结果汇总

桩号	抽查位置	抽查总数	合格点数	合格值	实测值
BK0+370	上面层	2	2	4cm	4.1cm
AK0+850					4cm
BK0+370	下面层	3	3	6cm	6cm
AK0+850					6cm
EK0+123					6cm

附表 4

原材料抽查情况汇总表

施工单位	样品名称	参数	检测组数	合格组数
四川志德公路工程有限公司	桥涵工程碎石 (5-10mm) (10-20mm)	颗粒分析	2	2
		针、片状颗粒含量	2	2
		压碎值	1	1
		密度	2	2
		吸水率	2	2

附表 5

监理、施工单位质保资料抽查情况汇总表

序号	单位名称	存在的问题
1	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	1. 水泥稳定粒料基层底基层质量检验报告单，宽度中线偏位检查记录、纵断高程、横坡测量检查记录均为电子版无原始记录。 2. 水泥稳定级配碎石、沥青原材，检测报告中委托单位名称填写错误。 3. 沥青路面现场检验报告、防护工程资料，归档不及时。 4. 8月监理指令：监理通知（总监办 2025（004）），8月14日工程安全隐患整改监理通知单未闭合，施工单位未回复。
2	四川志德公路工程有限公司	1. 沥青进台账与检测报告（BG-2025-LQJ-0006）不一致。 2. 沥青混合料试验检测报告（BG-2025-LQL-0003）缺少油石比、沥青含量技术指标。 3. 基层、底基层水泥试验检测报告无环境条件、初凝时间技术指标错误（报告为 $\geq 45\text{min}$ ，应 $\geq 180\text{min}$ ），判定依据缺少 JTG/T F20-2015。 4. 无上面层原材料合成级配资料。 5. 未提供钢筋检测报告、沥青混合料生产配合比相关资料及土的检测报告等。 6. 粗集料密度及吸水率试验检测记录（JL-QCJL-2025071102）试验条件错误（应为 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ）。 7. 砂的表观密度试验检测记录表（JL-QXJL-2025071201）主要仪器设备及编号中缺少恒温水槽。 8. 无预制块出厂合格证。 9. 缺少稀浆封层施工方案，质量保证资料不完整。 10. 沥青混凝土上、下面层施工组织设计雷同。 11. 未将基层、底基层施工总结独立汇总。 12. AK0+572 盖板涵分项工程开工报告及施工组织设计为 2023 年 9 月，实际施工日期为 2024 年 5 月。
3	四川志德公路工程有限公司工地实验室	1. 标养室温湿度表未标定。 2. 集料室、土工室集料筛未进行分级管理。 3. 外检仪器出入库记录无内容。 4. 力学室模具未进行编号。 5. 土工室烘箱温度计未检校。

		6. 力学室无空调、加湿器、环境记录表。
--	--	----------------------

附表 6

施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表

序号	单位名称	存在的问题
1	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	1. 未传达学习落实 6-8 月份市局转发有关安全生产文件。 2. 平安工地建设考核未按月进行自我评价（实际为季度评价）。 3. 未召开 7 月份安全生产例会。 4. 5-8 月份安全检查记录表无被检查人签字，发现隐患问题无整改后资料，未闭环整改。 5. 未按照 2025 年安全培训教育计划开展安全培训教育，今年仅在 3 月份开展一次安全培训教育。 6. 未督促施工单位开展防高处坠落专项行动、施工驻地防灾行动、安全生产大排查大整治行动。
2	四川志德公路工程有限公司	1. 8 月安全生产例会未及时召开。 2. 6-8 月份市局转发有关安全生产文件未传达落实。 3. 第三方劳务部门买的团体意外伤害保险过期（2025 年 6 月 4 日生效，保险期 2 月，到 2025 年 8 月 4 日过期）。 4. 未按照《安全生产检查制度》每周至少组织一次安全生产检查要求开展安全检查，6-9 月份实际为每月两次。 5. 按照《安全生产隐患排查治理制度》要求，项目部定期检查发现隐患问题应下发《安全检查整改通知单》，实际只有检查记录。 6. 新进场人员（路面施工队伍）未全员进行三级安全教育，其中 6-7 月部分新进场防护队施工人员三级安全培训教育后，考核试卷未进行判阅。 7. 未制定 2025 年应急演练计划，今年至今只开展 1 次应急避险逃生演练。 8. 未及时更新 6-9 月机械设备台账，无摊铺机、压路机等设备进场退场资料。 9. 平安工地建设考核资料缺少每月自查自纠资料。 10. 无动火作业台账资料，未办理动火作业许可证。 11. 《施工现场带班生产制度》中未明确带班频次。 12. 2025 年 8 月份、9 月份的安全日志安全负责人与专职安全记录人为同一人签字。3、4 月份安全日志与其他月份的日志不统一，不符合归档要求。 13. 未开展防高处坠落专项整治行动、未开展安全生产大排查大整治专项行动。

附表 7

监理企业信用评价汇总表

序号	工地试验室名称	失信行为及代码	扣分
1	内蒙古华讯工程咨询监 理有限责任公司	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的 JJX101013（扣 5 分/次）	5

附表 8

工地试验室信用评价汇总表

序号	工地试验室名称	失信行为及代码	扣分
1	四川志德工程试验检测 有限责任公司准格尔旗 清大公路立交改造工程 工地试验室	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的 JJC202008（扣 2 分/台）	4
		试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求 JJC202011（扣 3 分/类）	3

附表 9

施工企业信用评价汇总表

序号	合同段	失信行为及代码	扣分
1	四川志德公路工程有限责任 公司	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 GLSG2-3-16（2 分/次）	4
		施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 GLSG2-6-2（2 分/次）	2
		内业资料不全或不规范 GLSG2-3-20（1—2 分）	1